

# KEMPPPI

1916090

## KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATION INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG

# Kempotig AC/DC 250



Discontinued  
product

**SUOMI**

<b>KYTKIMET JA SÄÄTIMET</b> .....	2, 11
— Näyttö ja pääkytkin .....	2, 11
— Perusohjaus .....	2, 12
— Menetelmäohjaus .....	2, 12
— TIG-ohjelmat .....	3, 13
<b>LIITTIMET</b> .....	2, 4
— Hitsaimien liittännät .....	4, 7
<b>KÄYTÖÖNOTTO</b> .....	10
<b>TEKNISET ARVOT</b> .....	11
<b>VERKKOKAAPELIN KYTKENTÄ JA LIITÄNTÄJÄNNITTEEN VAIHTO</b> .....	5, 10, 14
<b>LISÄLAITTEET JA KAAPELIT</b> .....	6, 9, 14
<b>KAUKOSÄÄTÖ</b> .....	8, 9, 14
<b>TAKUUEHDOT</b> .....	15

**SVENSKA**

<b>KOPPLINGAR OCH MANÖVERORGAN</b> .....	2, 17
— Indikation och huvudbrytare .....	2, 17
— Grundkontroll .....	2, 18
— Metodkontroll .....	2, 18
— TIG-program .....	3, 19
<b>ANSLUTNINGAR</b> .....	2, 4
— Anslutningar för svetsdon .....	4, 7
<b>IDRIFTTAGANDE</b> .....	16
<b>TEKNISKA DATA</b> .....	17
<b>MONTERING AV NÄTANSLUTNINGSKABEL OCH SPÄNNINGSOMKOPPLING</b> .....	5, 16, 20
<b>TILLSATSENHETER OCH KABLAR</b> .....	6, 9, 20
<b>FJÄRREGLERING</b> .....	8, 9, 20
<b>GARANTIVILLKOR</b> .....	21

**ENGLISH**


<b>SWITCHES AND CONTROLS</b> .....	2, 23
— Display and main switch .....	2, 23
— Basic control .....	2, 24
— Method control .....	2, 24
— TIG-programs .....	3, 25
<b>CONNECTORS</b> .....	2, 4
— Connections for welding attachments .....	4, 7
<b>INSTALLATION</b> .....	22
<b>TECHNICAL DATA</b> .....	23
<b>CONNECTION OF THE MAINS CABLE AND CHANGE OF CONNECTION VOLTAGE</b> .....	5, 22, 27
<b>AUXILIARY UNITS AND CABLES</b> .....	6, 9, 26
<b>REMOTE CONTROL</b> .....	8, 9, 26
<b>GUARANTEE</b> .....	27

**DEUTSCH**

<b>SCHALTER UND BEDIENUNGSELEMENTE</b> ...	2, 29
— Anzeige und Hauptschalter .....	2, 29
— Grundsteuerung .....	2, 30
— Methodensteuerung .....	2, 30
— WIG-Programme .....	3, 31
<b>ANSCHLÜßE</b> .....	2, 4
— Anschluß für Schweißvorrichtungen .....	4, 7
<b>INBETRIEBNAHME</b> .....	28
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	29
<b>ANSCHLIEßen DES NETZKABELS UND SPANNUNGSUMSCHALTUNGEN</b> .....	5, 28, 33
<b>ZUSATZEINHEITEN UND KABEL</b> .....	6, 9, 32
<b>FERNREGELUNG</b> .....	8, 9, 32
<b>GARANTIE</b> .....	33


Discontinued  
product

**KYTKIMET, SÄÄTIMET JA LIITTIMET  
KOPPLINGAR, MANÖVERORGAN OCH ANSLUTNINGAR  
SWITCHES, CONTROLS AND CONNECTIONS  
SCHALTER, BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLÜBE**

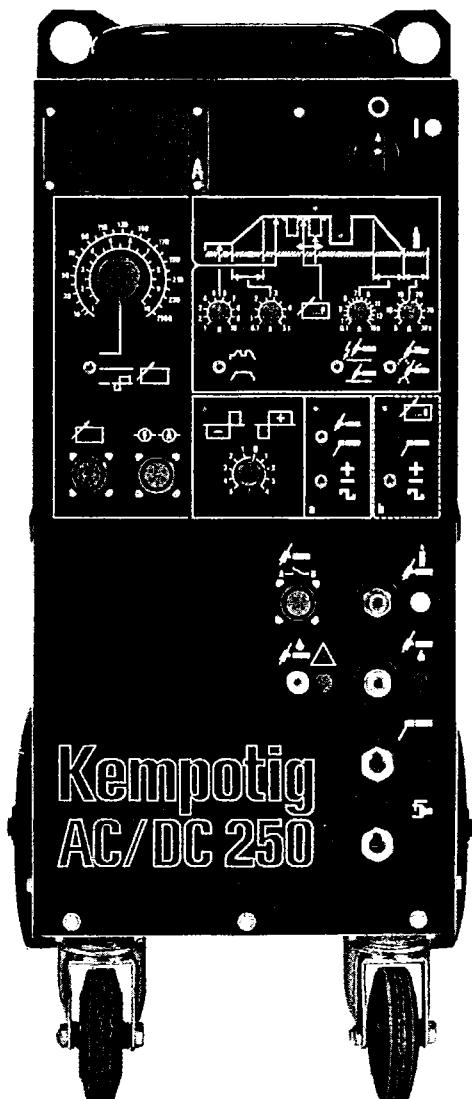


**NÄYTTÖ JA PÄÄKYTKIN  
INDIKATION OCH HUVUDBRYTARE  
DISPLAY AND MAIN SWITCH  
ANZEIGE UND HAUPTSCHALTER**

<b>H1</b>	Merkkivalo Signallampa Signal lamp Signallampe	O/I O/I O/I O/I
<b>S1</b>	Pääkytkin Huvudbrytare Main switch Hauptschalter	O/I O/I O/I O/I
<b>P1</b>	Näyttöruutu Bildskärm Display screen Anzeigebildschirm	TIG, AC, DC+, DC-, asetus/hitsausvirta TIG, AC, DC+, DC-, inställnings/svetsström TIG, AC, DC+, DC-, setting/welding current WIG, AC, DC+, DC-, Einstell/Schweißstrom

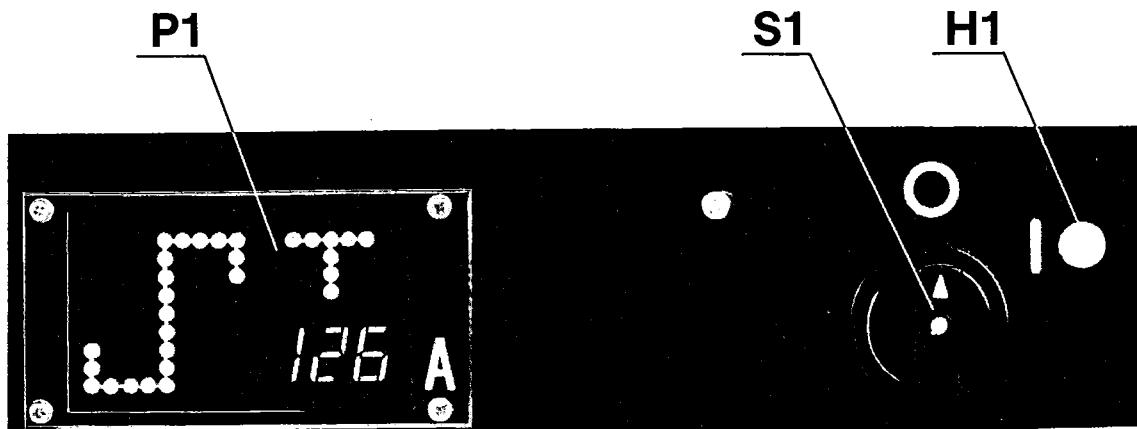


Discontinued  
product

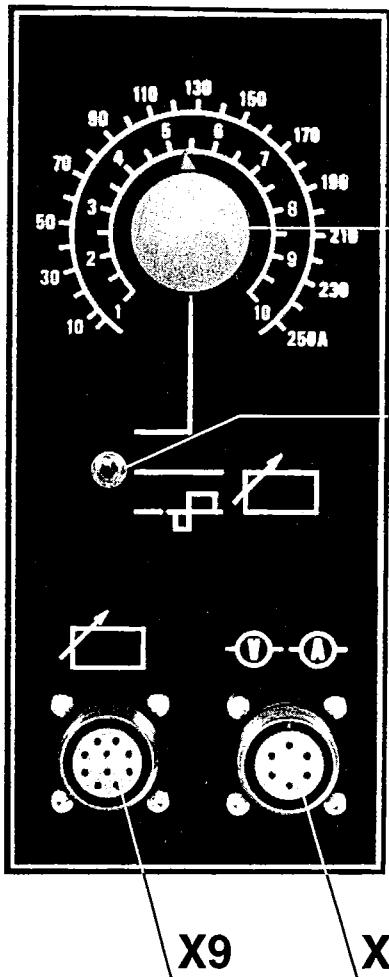

**PERUSOHJAUS  
GRUNDKONTROLL  
BASIC CONTROL  
GRUNDSTEUERUNG**

<b>S2</b>	Lähi/kaukovalinta Panel/fjärrval Local/remote selection Nah/Fernwahl	Lähi/normaali-/AC-balansikaukosäättö Panel/normal-/AC-balansfjärreglering Local/normal-/AC balance remote control Nah/normal-/AC-Balancefernregelung
<b>R1</b>	Virransäättö Ströminställning Current control Stromeinstellung	5/10 A—250 A DC/AC 5/10 A—250 A DC/AC 5/10 A—250 A DC/AC 5/10 A—250 A DC/AC
<b>X9</b>	Kaukosäätöliitintä Fjärreglageanslutning Remote control connection Fernregelanschluß	10-nap. amphenol 10-pol. amphenol 10 poles amphenol 10-pol. amphenol
<b>X10</b>	Mittariliitintä Mätareanslutning Meter connection Messeranschluß	6-nap. amphenol 6-pol. amphenol 6 poles amphenol 6-pol. amphenol

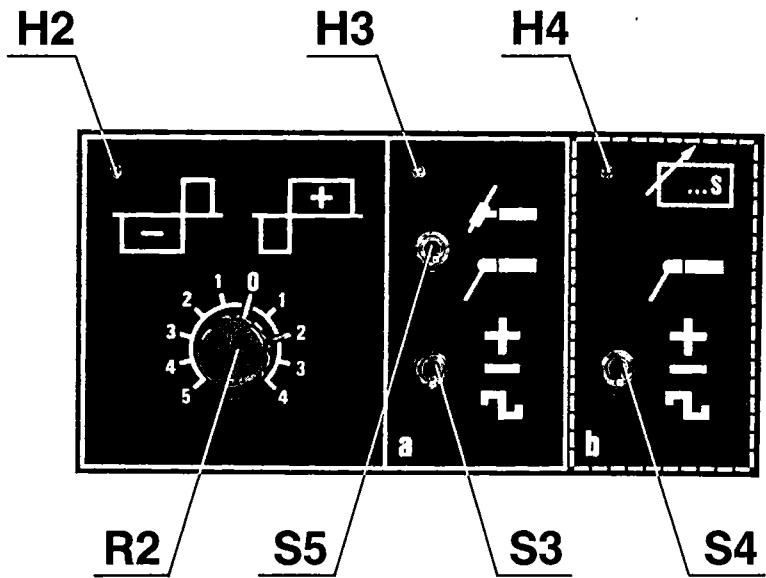

**MENETELMÄOHJAUS  
METODKONTROLL  
METHOD CONTROL  
METHODENSTEUERUNG**

<b>R2</b>	Balanssisäättö Balansinställning Balance adjustment Balanceneinstellung	AC-virran vaihesuhde Fasrelation för AC-ström Phase ratio of AC current Phasenbeziehung des AC-Stromes
<b>H2</b>	Merkkivalo Signallampa Signal lamp Signallampe	Balanssisäädon lähi/kauko-ohjaus Panel/fjärreglering för balansinställning Local/remote control of balance control Nah/Fernregelung der Balanceneinstellung
<b>S3</b>	Virtavalinta Strömväl Current selection Stromwahl	AC, DC+, DC— AC, DC+, DC— AC, DC+, DC— AC, DC+, DC—

Lohko a:

Segment a:

Block a:

Sektor a:

<b>S3</b>	Virtavalinta Strömväl Current selection Stromwahl	AC, DC+, DC— AC, DC+, DC— AC, DC+, DC— AC, DC+, DC—
<b>S5</b>	Menetelmävalinta Metodval Method selection Methodenwahl	Puikko/TIG Elektrod/TIG MMA/TIG Elektroden/WIG

Lohko b: käyttö kaukosäätimestä


Segment b: bruk från fjärreglage

Block b: use from remote control device

Sektor b: Gebrauch vom Fernregler

<b>S4</b>	Virtavalinta Strömväl Current selection Stromwahl	AC, DC+, DC— AC, DC+, DC— AC, DC+, DC— AC, DC+, DC—
<b>H3</b> <b>H4</b>	Merkkivalot Signallampor Signal lamps Signallampen	Ohjaavan lohkon osoitus Indikation för kontroll. segment Indication of controlling block Anzeige des steuernden Sektors

Discontinued product

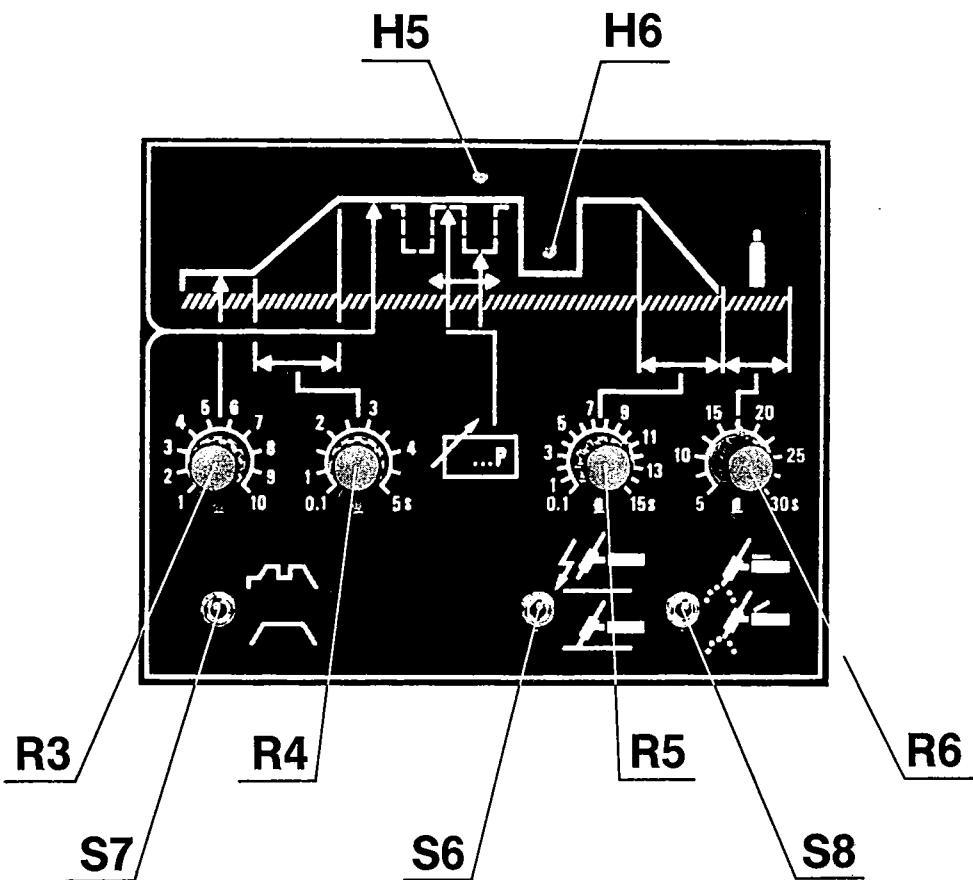


**TIG-OHJELMAT**  
**TIG-PROGRAM**  
**TIG-PROGRAMS**  
**WIG-PROGRAMME**

<b>S6</b>	Sytytystapavalinta Tändningssättval Ignition way selection Wahl für Zündungsweise	Kipinä- tai kontakt-sytytys Gnista- eller kontakttändning Spark or contact ignition Abbrenn- oder Kontaktzündung	<b>R4</b>	Nousuajan säätö Inställning för stigtid Adjustment of up slope time Einstellung für Einstiegzeit	0,1—5 s 0,1—5 s 0,1—5 s 0,1—5 s
<b>S7</b>	Normaali/Minilogvalinta Normal/Minilogval Normal/Minilog selection Normal/Minilogwahl	Poltinkytkimen toimintatapa Metodsätt för pistolbrytare Way of operation of torch switch Funktionsweise des Brennerschalters	<b>R5</b>	Laskuajan säätö Inställning för sänktid Adjustment of down slope time Einstellung für Absenzeit	0,1—15 s 0,1—15 s 0,1—15 s 0,1—15 s
<b>S8</b>	Jatkuva/pitovalinta Kontinuerlig/hållkontaktval Continuous/hold selection Kontinuierliche/Haltfunktionswahl	Poltinkytkimen toimintatapa Metodsätt för pistolbrytare Way of operation of torch switch Funktionsweise des Brennerschalters	<b>R6</b>	Jälkikaasujan säätö Inställning för eftergastid Adjustment of post gas time Einstellung für Nachgaszeit	5—30 s 5—30 s 5—30 s 5—30 s
<b>H5</b>	Merkkivalo Signallampa Signal lamp		<b>H5</b>	Merkkivalo Signallampa Signal lamp	Hitsausvirtataso Svetsströmnivå Welding current level Schweißstromniveau
<b>H6</b>			<b>H6</b>	Merkkivalo Signallampa Signal lamp Signallampe	Perusvirtataso Grundströmnivå Basic current level Grundstromniveau
<b>R3</b>	Perusvirran säätö Inställning för grundström Adjustment of basic current Einstellung für Grundstrom	Minilog, alempi virtataso Minilog, lägre strömnivå Minilog, lower current level Minilog, unterer Stromniveau			

Discontinued  
product

**tig  
250**

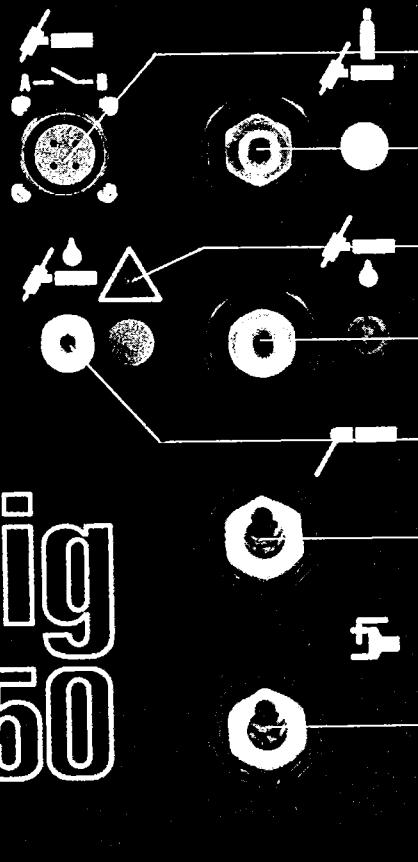

**X8**

**X6**

**H7**

**X7**

**01**

**X5**


**X4**

**HITSAIMIEN LIITÄNNÄT  
ANSLUTNINGAR FÖR SVETSDON  
CONNECTIONS FOR WELDING ATTACHMENTS  
ANSCHLUß FÜR SCHWEIBVORRICHTUNGEN**

<b>X4</b>	Paluuvirtaliittäntä Återledaranslutning Return current connection Anschluß für Rückleitungsstrom	DIX 50/70 mm <sup>2</sup> DIX 50/70 mm <sup>2</sup> DIX 50/70 mm <sup>2</sup> DIX 50/70 mm <sup>2</sup>
<b>X5</b>	Puikkohitsausliittäntä Elektrodsretsanslutning MMA welding connection Anschluß für Elektrodenschweißen	DIX 50/70 mm <sup>2</sup> DIX 50/70 mm <sup>2</sup> DIX 50/70 mm <sup>2</sup> DIX 50/70 mm <sup>2</sup>
<b>X6</b>	Virta/kaasuliittäntä Ström/gasanslutning Current/gas connection Strom/Gasanschluß	R1/4 R1/4 R1/4 R1/4
<b>X7</b>	Virta/vesiliittäntä, paluu Ström/vattenanslutning, återgång Current/water connection, return Strom/Wasseranschluß, Rückleitung	R3/8 R3/8 R3/8 R3/8
<b>X8</b>	Poltinkytkinliittäntä Anslutning för pistolkoppling Torch switch connection Anschluß für Brennerschalter	4-nap. amphenol 4-pol. amphenol 4 poles amphenol 4-pol. amphenol
<b>01</b>	Vesiliittäntä, syöttö Vattenanslutning, matning Water connection, supply Wasseranschluß, Versorgung	R3/8 R3/8 R3/8 R3/8
<b>H7</b>	Merkkivalo Signallampa Signal lamp Signallampe	Painevahti Tryckvakt Pressure guard Druckwächter

**TAKALEVYN LIITTIMET  
ANSLUTNINGAR PÅ BAKPANELEN  
CONNECTORS ON REAR PANEL  
ANSCHLUß AN DER RÜCKWAND**

<b>X11</b>	WU 10 liittäntä WU 10-anslutning WU 10 connection WU 10 Anschluß	10-nap. amphenol 10-pol. amphenol 10 poles amphenol 10-pol. amphenol
<b>02</b>	Vesiliittäntä, syöttö Vattenanslutning, matning Water connection, supply Wasseranschluß, Versorgung	R3/8 R3/8 R3/8 R3/8
<b>03</b>	Vesiliittäntä, paluu Vattenanslutning, återgång Water connection, return Wasseranschluß, Rückleitung	R3/8 R3/8 R3/8 R3/8
<b>04</b>	Suojakaasuliittäntä, syöttö Skyddsgasanslutning, matning Shielding gas connection, supply Schutzgasanschluß, Versorgung	R3/8 R3/8 R3/8 R3/8
<b>05</b>	Verkkokaapelin läpivienti Genomföring av nätkabel Inlet of mains cable Durchführung des Netzkabels	




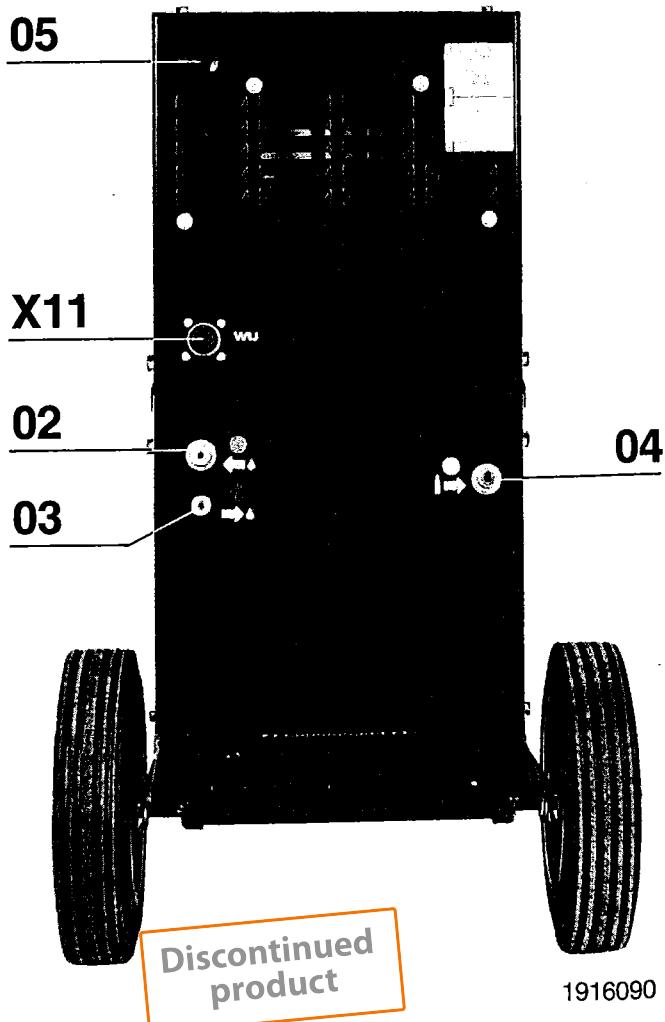


## VERKKOKAAPELIN KYTKENTÄ JA LIITÄNTÄJÄNNITTEEN VAIHTO

## ANSLUTNING AV NÄTKABEL OCH OMKOPPLING AV ANSLUTNINGS- SPÄNNING

## CONNECTION OF MAINS CABLE AND CHANGE OF MAINS VOLTAGE

## ANSCHLUß DES NETZKABELS UND WECHSELN DER ANSCHLUßSPANN- UNG

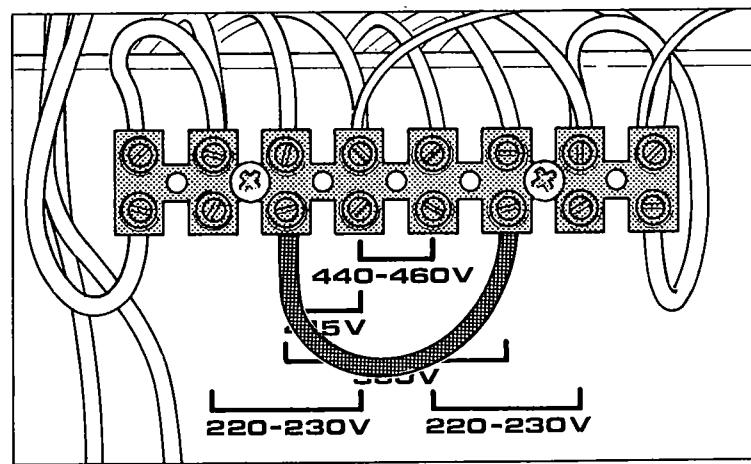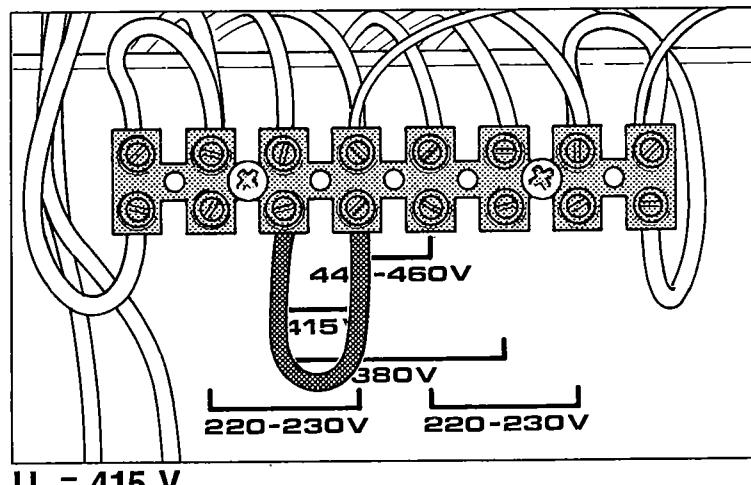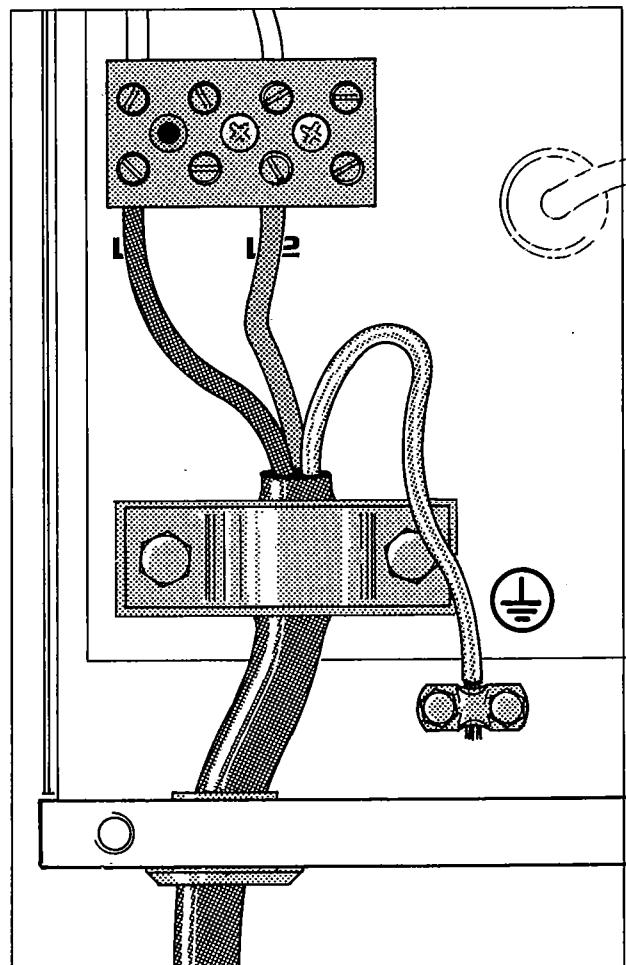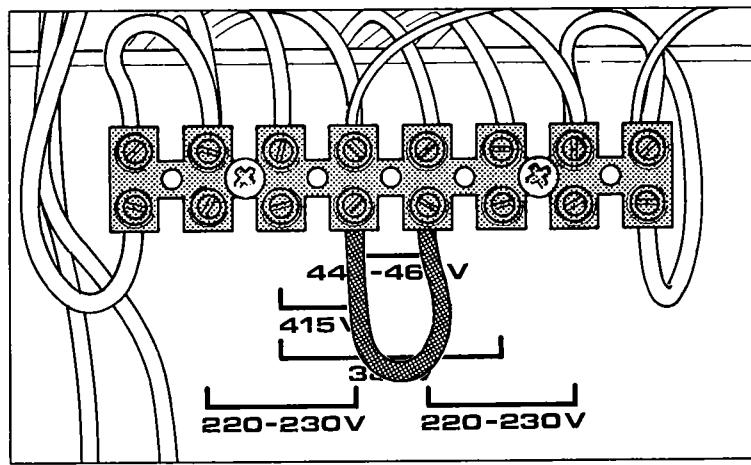


Verkkoliitintäkaapelin asennuksen ja koneen sisäiset kytkentämäutokset saa suorittaa vain asianomaisen työhön oikeutettu sähköliike tai -asentaja.

Montering av nätsluteningskabel och spänningsskoppling skall utföras av behörig fackman.

Connections of primary cable to the mains supply and changes to any internal primary voltage connectors should only be carried out by a competent electrician.

Das Anschließen des Netzkabels und die Schaltungsänderungen innerhalb der Maschine dürfen nur von einer Elektrofirma oder einem Elektriker mit entsprechender Berechtigung ausgeführt werden.

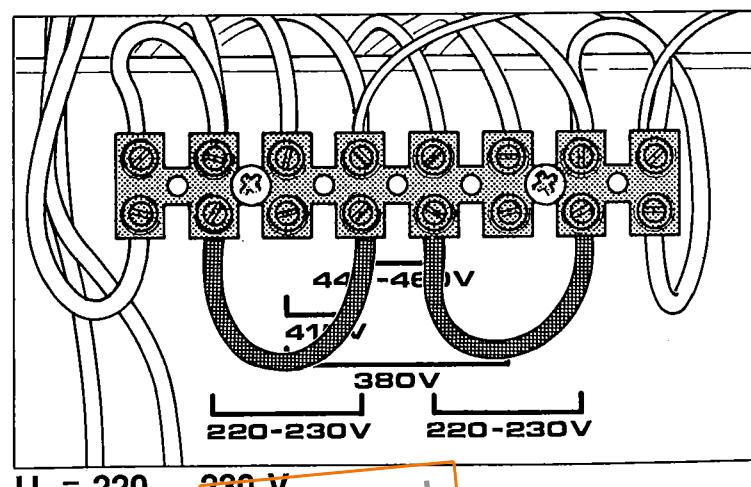


Discontinued product

# LISÄLAITTEET JA KAAPELIT EXTRA UTRUSTNINGAR OCH KABLAR ACCESSORIES AND CABLES ZUSATZGERÄTE UND KABEL

## LUP 250

Apujänniteyksikkö  
Hjälppånningsenhet  
Auxiliary voltage unit  
Hilfsspannungseinheit

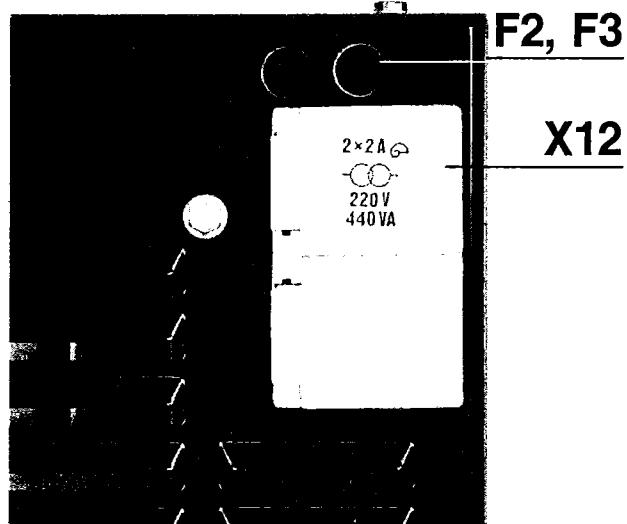


<b>X12</b>	Apujänniteliitäntä Hjälppånningsanslutning Auxiliary voltage connection Hilfsspannungsanschluß	Schuko 220 V/440 VA Schuko 220 V/440 VA Schuko 220 V/440 VA Schuko 220 V/440 VA
<b>F2</b>	Apujännitesulakkeet Hjälppånningssäkringar Auxiliary voltage fuses Hilfsspannungssicherungen	2 kpl 2 A hidat 2 st 2 A tröga 2 pc 2 A delayed 2 St 2 A träge
<b>F3</b>		

## WU10

Nestejäähdytyslaite  
Kylväskeanläggning med cirkulationssystem  
Cooling water circulation unit  
Wasserkreislaufgerät

**T6** WU 10 asennusalusta  
WU 10 monteringsunderlag  
WU 10 mounting base  
WU 10 Montageunterlage

**W** ACDC/WU kaapelisarja  
ACDC/WU kabelsats  
ACDC/WU cable set  
ACDC/WU Kabelsatz

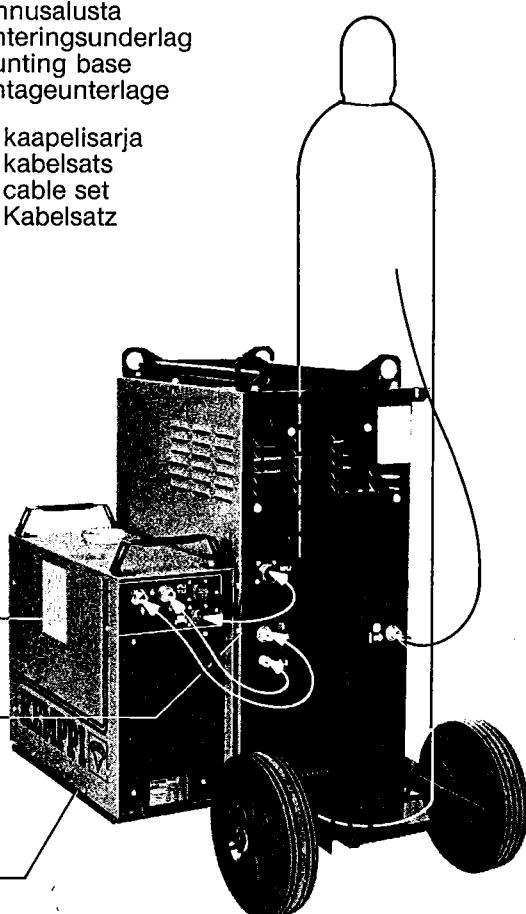

$$W = 1b + 6 + 6$$

<b>1b</b>	Ohjauskaapeli Manöverkabel Control cable Steuerkabel	10-nap. järjestelmä 10-poligt system 10 poles system 10-poliges System
-----------	---	---

<b>6</b>	Jäähdytysnesteletku Kylväskeslang Cooling liquid hose Kühlflüssigkeitschlauch	R3/8 - R3/8 R3/8 - R3/8 R3/8 - R3/8 R3/8 - R3/8
----------	--	--

<b>8</b>	Suojakaasuletku Skyddsgasslang Shielding gas hose Schutgzassschlauch	R3/8 - 0 R3/8 - 0 R3/8 - 0 R3/8 - 0
----------	---	--

<b>16a</b>	Kaukosäätökaapeli Kabel för fjärreglage Cable for remote control Kabel für Fernregelung	
------------	--	--


<b>20</b>	Paluuvirtakaapeli Återledare Retrun current cable Stromrückleitungskabel	
-----------	---	--

<b>21</b>	Puikkohitsauskaapeli Kabel för elektrodsövetsning Cable for MMA welding Kabel für Elektrodenschweißen	
-----------	--	--




<b>23a</b>	TIG-poltin TIG-brännare TIG torch WIG-Brenner	kaasujäädytteinen gaskylld gas-cooled gasgekühlt
------------	--	---

<b>23b</b>	TIG-poltin TIG-brännare TIG torch WIG-Brenner	nestejäädytteinen vätskekylld liquid-cooled flüssigkeitsgekühlt
------------	--	--


**Discontinued product**

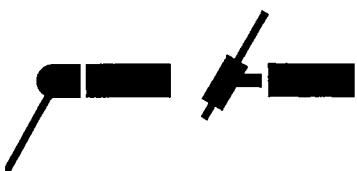

Kaukosäätimet, ks. sivu 8 ja 14  
Fjärreglage, se sida 8 och 20  
Remote control devices, see page 8 and 26  
Fernregler; Seite 8 und 32 sehen

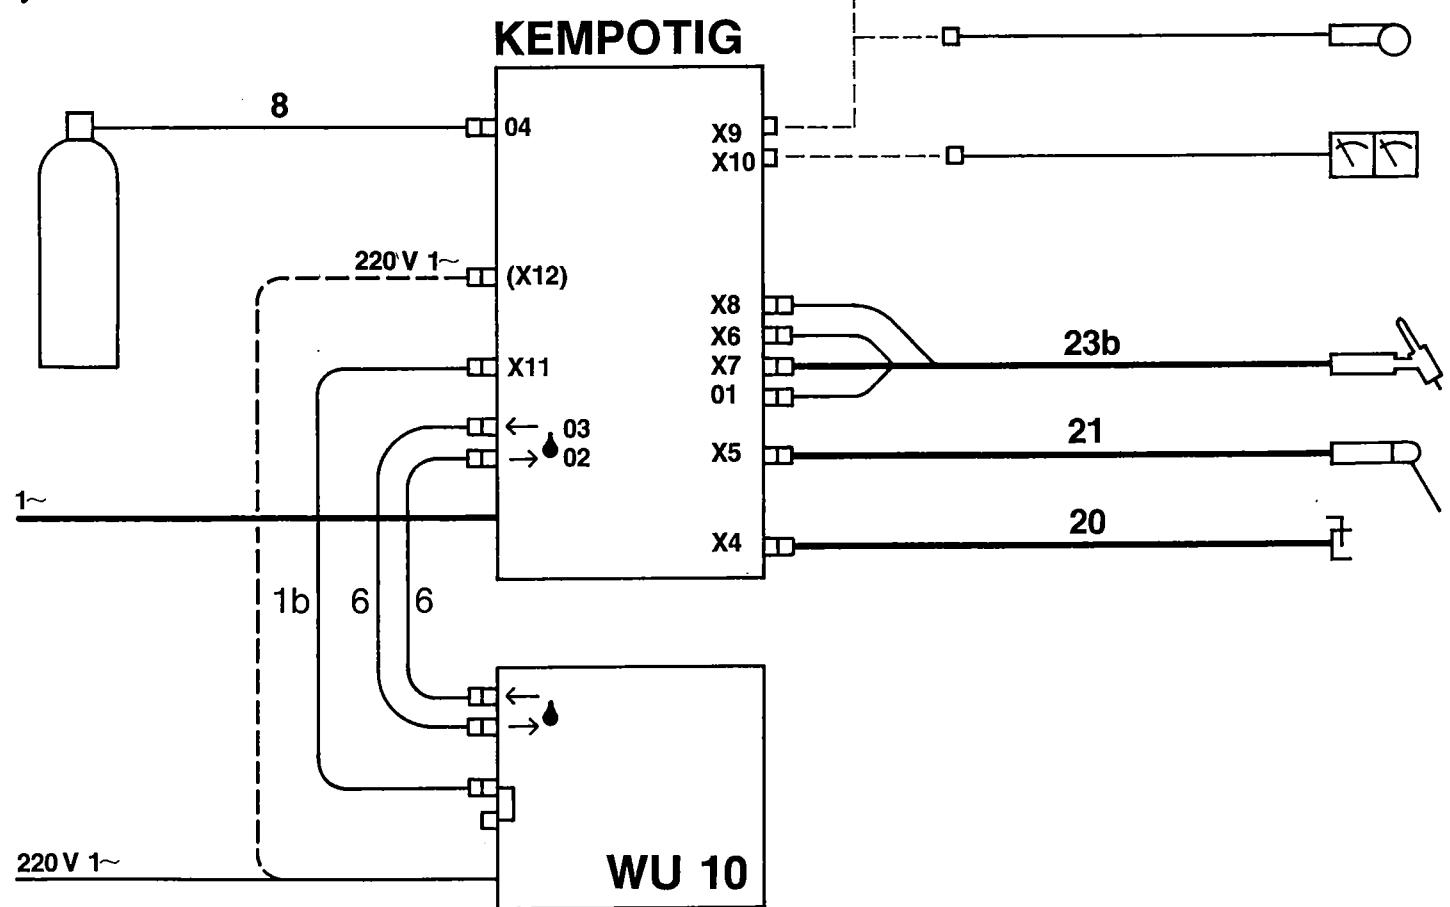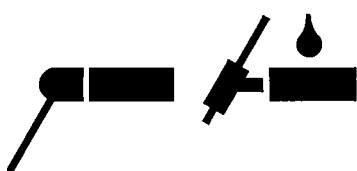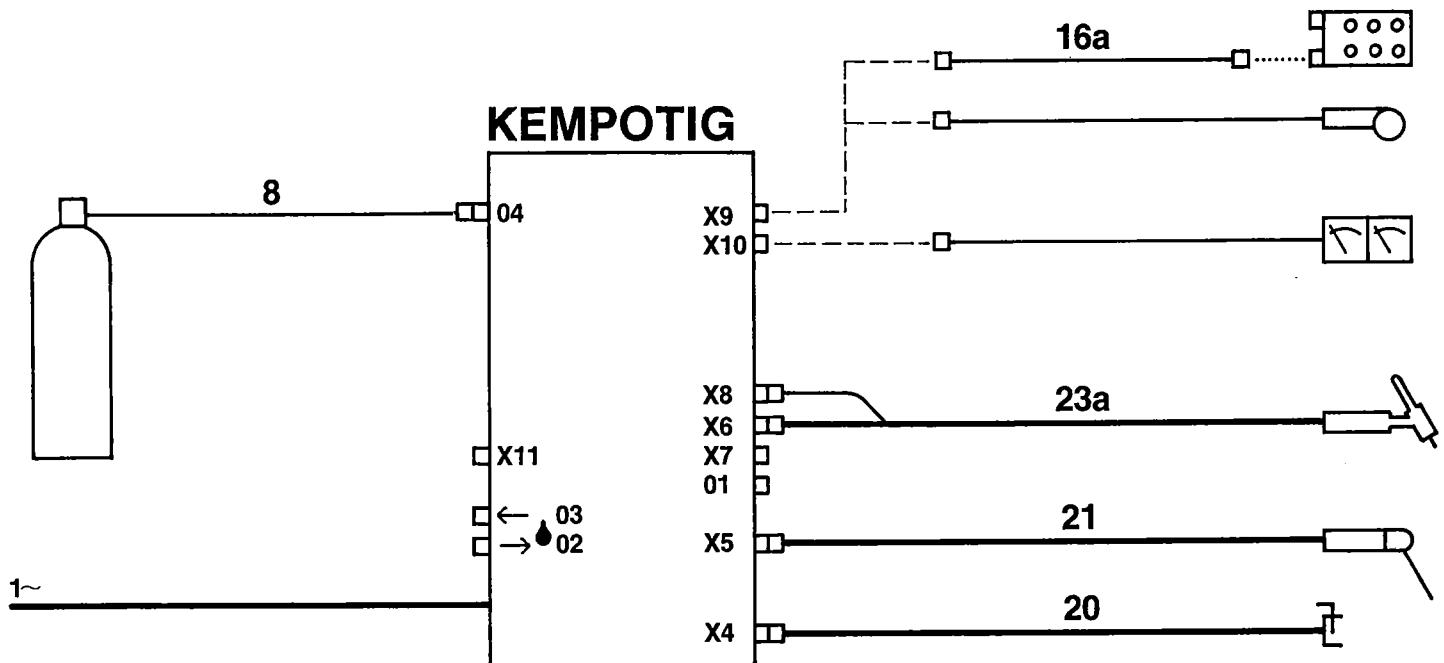

**KAUKOSÄÄTÖ**  
**FJÄRREGLERING**  
**REMOTE CONTROL**  
**FERNREGELUNG**

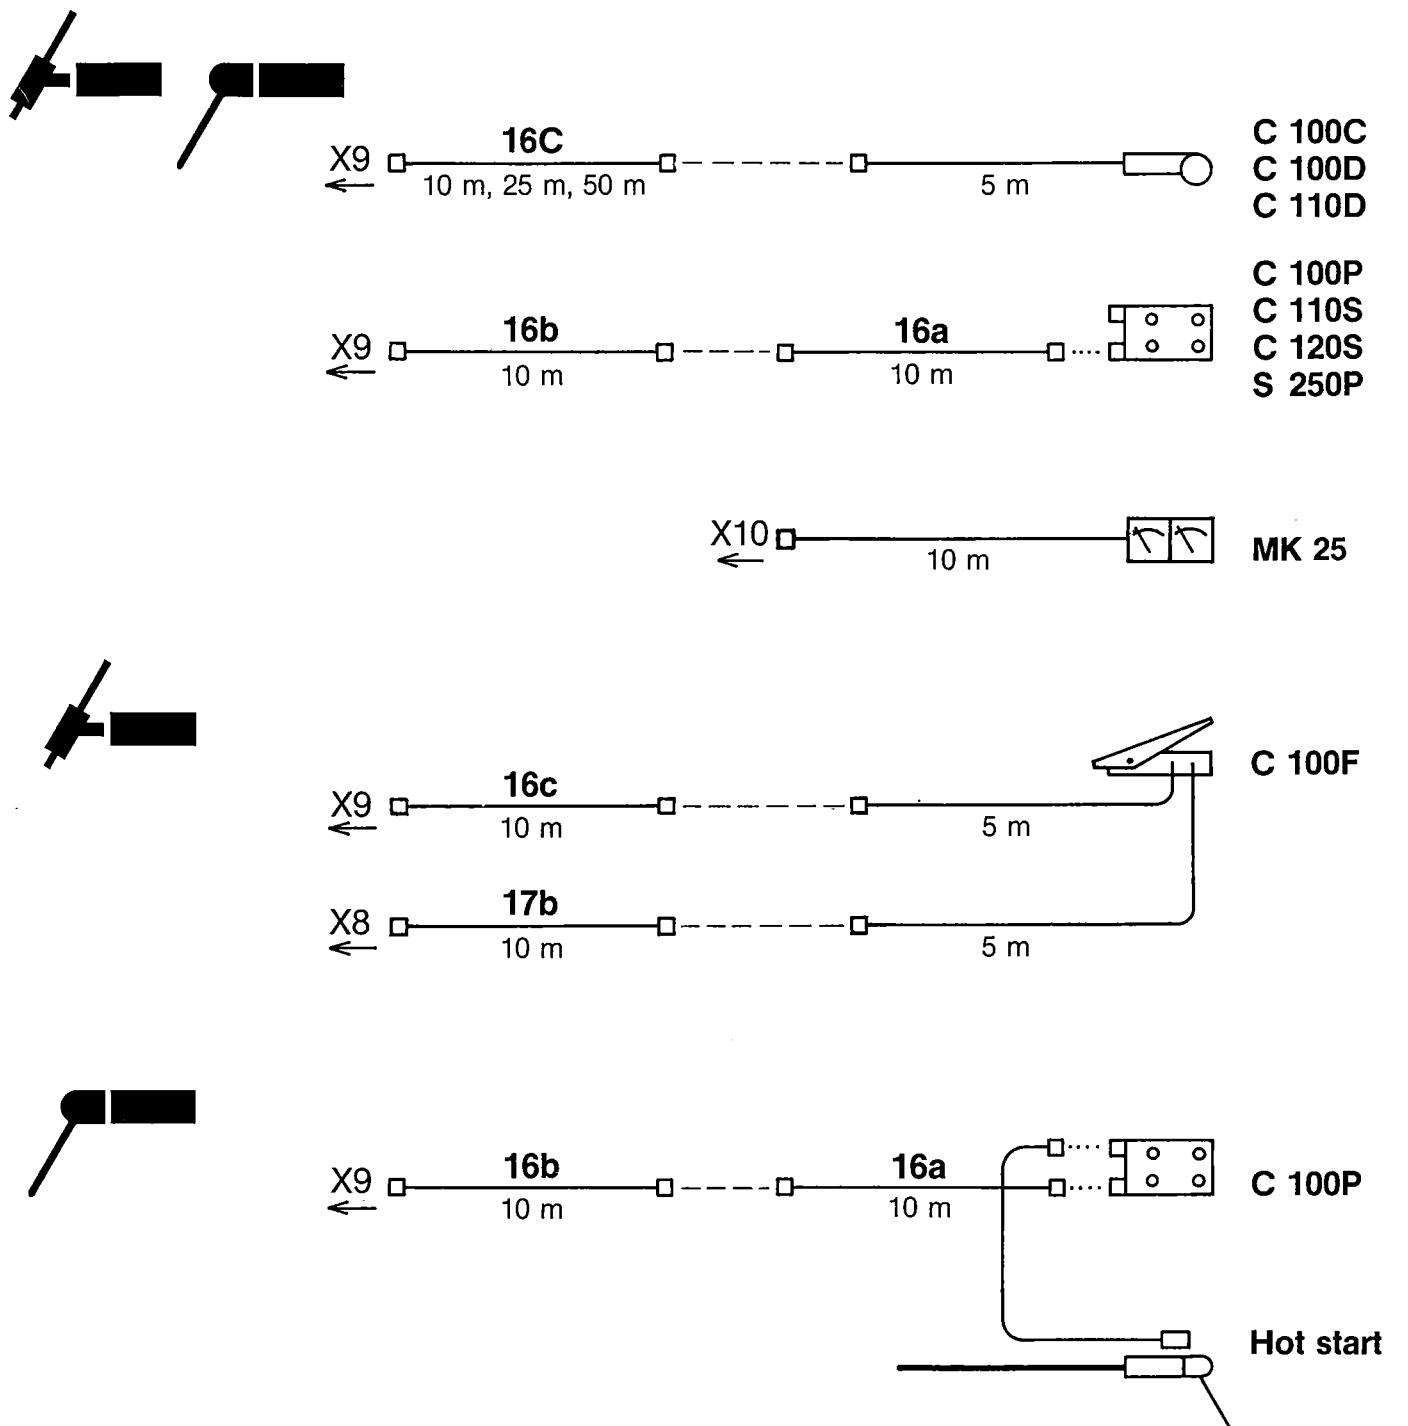

**16a** Kaukosäätökaapeli  
 Kabel för fjärreglage  
 Cable for remote control  
 Kabel für Fernregelung

7-nap.  
 7-pol.  
 7 poles  
 7-pol.

**16b** Kaukosäätöjatkokaapeli  
 Förlängningskabel för fjärreglage  
 Extension cable for remote control  
 Verlängerungskabel für Fernregelung

7-nap.  
 7-pol.  
 7 poles  
 7-pol.

**16c** Kaukosäätöjatkokaapeli  
 Förlängningskabel för fjärreglage  
 Extension cable for remote control  
 Verlängerungskabel für Fernregelung

4-nap.  
 4-pol.  
 4 poles  
 4-pol.

**17b** Käynnistysjatkokaapeli  
 Startförlängningskabel  
 Start extension cable  
 Startverlängerungskabel

**Discontinued product**

---

**TILAUSNUMEROT  
BESTÄLLNINGSNUMREN  
ORDER NUMBERS  
BESTELLUNGNUMMERN**

LUP 250 ..... 6185337  
WU 10 ..... 6262010  
T6 ..... 6185241  
W = 1b + 6 + 6 ..... 6263217  
  
C 100C ..... 6185410  
C 100D ..... 6185413  
C 110D ..... 6185421  
  
C 100P ..... 6185424  
C 110S ..... 6185425  
C 120S ..... 6185427  
S 250P ..... 6185429  
  
C 100F ..... 6185405  
  
Hot start ..... 4170470  
  
MK 25 ..... 6185663  
  
8/1,7 m ..... 4069044  
16a/10 m ..... 6185455  
16b/10 m ..... 6185456  
16c/10 m ..... 6185451  
/25 m ..... 6185452  
/50 m ..... 6185453  
17b/10 m ..... 6185310  
20/5 m — 35 □ ..... 6184311  
/10 m — 35 □ ..... 6184312  
21/5 m — 35 □ ..... 6184301  
/10 m — 35 □ ..... 6184302

Kempotig AC/DC 250 är en kompakt dubbeldströmkälla för elektrod- och TIG-metoder. Det är konstruerat för alla sina svetsegenskaper till ett krävande bruk och inkluderar som standardutrustning erforderliga funktionsmetod- och svetsmetodinställningar. Svetsdon för elektrod- och TIG-svetsning kan vara samtidigt anslutna. Alla inställningar och styrningar utföres med tillhjälp av elektronik genom att använda väljare och inställningspotentiometrar. Till anläggningen hör en hjul- och flaskutrustning och en fristående vattencirkulationsanläggning, t.ex. WU 10, kan anslutas till den. Som tilläggsutrustning kan man montera LUP 250, schuko 220 V 440 VA, en spänningsskälla för tillsatsenhet.

## HUVUDFUNKTIONER

Fjärreglagemöjlighet

Indikationer och signallampor för funktionsval och ström

Gnist- och kontaktändning

Omkoppling av metod också genom fjärreglage

Tre pistolbrytareprogram

Inställningar för strömmens stig- och sänktider samt tidkontroll för eftergas

Gas- och vattenkylda pistoler kan anslutas

## IDRIFTTAGANDE

Anläggningen måste placeras på ett fast underlag, från vilket det inte löser sig damm el.dyl. bland sugluft.

Ventilationen måste säkras. Maskinen bör skyddas mot starkt regn och under heta förhållanden mot direkt solljus.

## MONTERING AV NÄTANSLUTNINGSKABEL OCH SPÄNNINGSOMKOPPLING SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG FACKMAN.

För anslutning avlägsna maskinens täckplåt. För kabeln finns det en kabelgenomföring på bakgaveln och en dragavlastare på monteringsbotten.

Fas- och noledaren anslutes till kopplingsplinten och den gulgröna skyddsjorden till jordskruven .

På kopplingsplinten finns det ett extra okopplat anslutningsstift för ledaren som möjligtvis finns i kabeln. Spänningssomkopplingen utföres för olika nätpänningar enligt beteckningar som stämplat på plintunderlaget.

**OBS!** Innan man hanterar i maskinen andra än nätslutsningsdelar, måste laddningen av kondensatorerna som befinner sig bredvid tyristorenheten urladdas.

Discontinued  
product

# TEKNISKA DATA

Anslutningsspänningar 1~ 50–60 Hz, 220–230 V –10...+6 % 380 V –10...+6 % 415 V –10...+6 % 440–460 V –10...+6 %	-kablar och 3×10 mm <sup>2</sup> 3×6 mm <sup>2</sup> 3×6 mm <sup>2</sup> 3×6 mm <sup>2</sup>	-säkringar 50 A trög 35 A trög 35 A trög 35 A trög
Anslutningseffekt och belastbarhet 30 % ED 250 A 30 V 60 % ED 180 A 27 V 100 % ED 140 A 26 V		15 kVA toppeffekt 10 kVA kontinuerlig effekt
Tomgångseffekt		400 W
Verkningsgrad	I <sub>2</sub> = 250 A	0,7
Effektfaktor	I <sub>2</sub> = 250 A	0,7
Inställningsområde elektrod AC och DC TIG AC TIG DC		15 A/20 V—250 A 30 V 10 A/10 V—250 A 20 V 5 A/10 V—250 A 20 V
Tomgångsspanning AC och DC		60–80 V AC/DC
Lagertemperaturområde		—40°C...+60°C
Driftstemperaturområde		—20°C...+40°C
Temperaturklass		H(180°C)
Skyddsform		IP 23
Konstruktionsnormer		VDE 0542 SEN 8301 ISO 700
Dimensioner med transportutrustning längd bredd höjd		800 mm 320 mm 900 mm
Vikt		125 kg
Lämpliga tillsatsenheter spänningskälla för tillsatsenheter, schuko vattencirkulationsanläggning fjärreglage		220 V 440 VA Pmax 3,5 bar C 100F C 110S, C 120S C 100P S 250P C 100C, C 100D, C 110D

# KOPPLINGAR OCH MANÖVERORGAN

## 1. Indikation och huvudbrytare

### Huvudbrytare S1

Huvudbrytarens I-ställning kopplar nätspänningen från kopplingsplinten till anläggningens strömkretsar. Samtidigt tänds huvudbrytarens signallampa och signalljus som visar funktionsläget samt fläkten startas.

## Bildskärm P1

Beteckningar på bildskärmspanelen visar svetsdonets polaritet eller strömtyp.

Bokstaven T är synlig om man har valt TIG-metoden.

Strömindikationen visar vid tomgången strömmens inställningsvärde och vid svetsning svetsströmmens reella värde.

## Signallampa för vattencirkulation H7

Om trycket i vattencirkulationssystemet inte är tillräckligt, stoppas anläggningen och den röda signal-lampan tänds.

Då måste man starta vattencirkulationsanläggningen eller kontrollera vattencirkulationssystemet.

## 2. Grundkontroll

### Panelreglagepotentiometer R1

Svetsströmmens inställning antingen enligt ström- eller minnesskala.

### Panel/fjärreglagevälvjare S2

I panelläge av 3-läge väljare styrs alla funktioner från maskinens frontpanel.

Balansen inställer sig i mittläge av fjärreglagevälvjare från maskinpanelen och i nedre läge från fjärreglage.

Balansinställningen är beroende på fjärreglagetypen antingen en speciellt markerad balanspotentiometer eller en potentiometer, markerad .

I sammanhang av fjärreglage C 100C och C 100F måste man alltid använda väljarens mittläge och balansen inställer sig från frontpanelen.

Om fjärreglaget inkluderar omkopplaren, markerade  och  eller a och b, får man till förfogande metodsegmenten a och b.

## 3. Metodkontroll

### Balansinställning R2 eller potentiometer av fjärreglaget

Med potentiometern kan man påverka förhållandet av AC-halvintervall.

Den markerade nollpunkten presenterar jämviktssituationen. Förhållandet ändrar sig dels automatiskt enligt strömvärde så, att det så kallade reningspåverkan av svetsen förblir samma.

Balansinställningen påverkar också vid AC-elektrodsretsning.

Balansinställningen behövs i allmänhet bara vid låga svetsströmvärden.

### Metodsegmenten a och b

Metodsegmentet a står alltid till förfogande och där kan man välja svetsmetoden TIG- eller ELEKTROD samt strömtyp AC, DC- eller DC+.

Om fjärreglaget med inombryggd metodomkopplare står till förfogande, kan man välja:

**från segment a** antingen TIG-eller elektrodometod och erforderlig strömtyp

**från segment b** får man bara kontroll för elektrodometod, men strömtypen kan väljas

I lämpliga fjärreglage motsvaras segmenten a och b av metodväljarens två lägen, markerade  och  eller a och b.

Signallamporna av segmenten a och b visar segmentet som användes och bildskärmen den utvalda metoden och strömtypen.

#### Exempel

Man vill ha TIG-svetsning med DC, minuspol, och elektrodsretsning med AC genom att omkoppla metoden med fjärreglage.

Man har kopplat till maskinen fjärreglaget C 110S, TIG-pistolen, elektrodsretsdonet och återledare.

Fjärreglagets metodomkopplare:

 -läge motsvarar segmentet a och

 -läge motsvarar segmentet b

Genom att växla omkopplarens läge kontrollerar man på bildskärmen, att valet är såsom önskats.

Man väljer från panelens segment a omkopplarens TIG-läge och strömtypen DC-.

Man väljer från segmentet b strömtypen  (AC).

Fjärreglagevälvjaren till nedre läge om man vill ha balansinställningen på fjärreglaget.

Man väljer kanal av C 110S, t.ex. nr. 1.

TIG-strömmen inställs från U/I-potentiometer av kanal 1. För elektrodsretsvärdet väljer man t.ex. kanal 2, från vars U/I- och  -potentiometrar inställs elektrodströmmen och balansen.

Discontinued  
product

## 4. TIG-program

### Förgastid

I maskinen finns det förgastid som påkopplar sig automatiskt, ca. 0,4 s, under vilken gasströmningen hinner stabilisera sig före tändning.

### Hållkontakt/kontinuerlig väljare S8




I **kontinuerligt läge** vid tryckning på pistolväxeln börjar flöde av skyddsgas och elektroden blir utsatt för spänning; vid utlösning av brytaren avlägsnas spänningen och skyddsgasen flyter för den inställda tiden. Om man trycker på brytaren under sänktiden, övergår man direkt på stigiden.



I **hållkontaktläge** vid tryckning på pistolväxeln börjar flöde av skyddsgas. Vid utlösning av brytaren blir elektroden utsatt för spänning. Om bågen inte tänts under ca. 1 s, återkommer programmet automatiskt till sitt ursprungliga tillstånd.

### Gnista-/kontakttändningsval S6

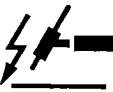

I **gniständläge** utvecklar anläggningen en tändspänningsspuls och svetsströmmen börjar flyta längs plasmakanalen som formats av tändspänningsspulsen eller bågen tänts om elektroden är tillräckligt nära arbetsstycket.

Pulseringen fungerar tills bågen har tänts eller max. för ca. 1 s, i vilket fall tändförsöket måste upprepas.

Vid AC kommer tändpulsen till början av varje halvintervall om bågen inte tänts av sig själv.



I **kontakttändläge** rör man vid arbetsstycket med elektrod, tryckning på pistolväxeln och vid lyftning av elektrod, tänts bågen.

Om man trycker på pistolväxeln på förhand, fungerar man såsom vid vanlig skrapetändning.  
**OBS!** AC-TIG-svetsning kräver gniständning.

### Normal/Minilog-väljare S7



I **normalt läge** bestämmer kontinuerlig/hållkontaktbrytare funktionen såsom ovan beskrivits.



I **Minilog-läge** är det möjligt att med tryckningslängden av pistolväxeln få till förfogande två strömnivåer.

Nedre strömnivån inställs enligt Minilog-schema från panelpotentiometern R3.

Övre strömnivån inställs enligt val antingen från panelreglage- eller fjärreglagepotentiometern.

Svetsningen startas med en lång, mer än 0,7 s, tryckning på pistolväxeln; i början av tryckningen börjar skyddsgasflöde och i avslutningen tänts bågen på lägre strömnivån.

Efter detta kan man med korta, mindre än 0,7 s, tryckningar på pistolväxeln omkoppla strömnivån mellan inställda strömnivåer enligt behov.

Avslutningen sker med en lång, mer än 0,7 s, tryckning på pistolväxeln på den strömnivån, från vilken man vill avsluta och med en utlösning, när man vill avsluta svetsning.

Om bågen inte tänts inom ca. 1 s från tändförsöket, behövs inte någon speciell avslutningstryckning, utan inställningen går automatiskt tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. LED-signallampor visar programsteg, där man finns. I det ursprungliga tillståndet lyser LED-lamporna inte.

### Potentiometer för eftergastid R6

Med potentiometern inställs tiden, under vilken gasen flyter efter att strömmens sänktid har slutat.

### Potentiometer för stigtid R4

Från potentiometern inställs stighastigheten, med vilken strömmen ökar från minimum- eller Minilog-grundströmsnivån till den inställda svetsströmmen.

### Potentiometer för sänktid R5

Från potentiometern inställs tiden, i vilken strömmen går ned till minimum från avslutningsstundens strömnivå.

Discontinued  
product

## Långpulskontroll

Med reglage C 100P eller S 250P kan man inställa pulseringsvärdet för svetsströmmen

- svetsströmmen
- pausströmmen
- tid för hela intervallet
- andel av svetsström av intervallstiden

Pulseringen sker också vid Minilogs grundström; strömvärden i förhållande enligt inställningar.

C 100P fungerar i mittläge av fjärreglageväljare.

S 250P fungerar i nedre läge av fjärreglageväljare.

# FJÄRREGLAGE OCH TILLSATSENHETER

## C 100C, C 100D

Inställning för svetsström

Panel/fjärreglageväljare i mittläge.

AC-balansen inställer sig från frontpanelen.

Förval för metod från segment a.

## C 100F pedal

Inställningar såsom i C 100C och C 100D med undantag av:

från min. och max. potentiometrar av C 100F inställs strömområde, som inställs av pedalens rörelse.

Man kan koppla till strömkällan startströmanslutningen för antingen C 100F eller pistolen.

## C 110D

Svetsströmmen inställs från U-potentiometern och AC-balansen från -potentiometer. Panel/fjärreglageväljare i nedre läge .

Metodval från segment a.

## C 110S, C 120S

I anläggningen finns 3 kanaler, markerade 1, 2 och 3 samt en väljare motsvarande dem. På kanalerna finns U/I- och -potentiometrar, av vilka U/I-potentiometrar är för inställning av svetsström och -potentiometrar för inställning av AC-balans.

Dessutom kan man välja metodkontrollen av antingen segment a eller b, med omkopplare / , för varje kanal.

I metodsegmenten a och b av strömkällan finns det en signallampa som visar, vilket som av segmenten användes.

Regeln: beteckningen motsvarar segmentet a och beteckningen motsvarar segmentet b.

## C 100P, S 250P

Båda anläggningar inkluderar reglage för långpulskontrolle.

S 250P inkluderar dessutom en kanal med normal inställning, såsom i C 110D och en metodväljare för både långpulskanal och kanal med normal inställning.

## MK 25

Mätarutrustning, i vilken det finns spännings- och svetsströmmätare, anslutes med kabeln till strömkällans V-A-uttag.

## **LUP 250 hjälppänningsenhet**

Inom KEMPOTIG kan fast monteras en hjälptransformator, från vilken man får driftspänning (220 V/440 VA) för gasförvärmare eller WU 10. Anslutningsdosa/säkring-fästplåt monteras på bakpanelen av maskinen.

**MED ENHETEN LEVERERAS EN MONTERINGSANVISNING.**

**MONTERING AV LUP 250 SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG FACKMAN.**

Primärspänningssmatningen av LUP 250 behövs inte omkoppla separat vid omkopplingen av anslutningsspänningen av KEMPOTIG.

## **WU 10**

Vattencirkulationsanläggningen anslutes till två vattenuttag och ett kontrolluttag på maskinens bakpanel. Om WU inte har startats eller trycket är inte tillräckligt, avbryts svetsströmmen genast och en röd signallampa tänds på maskinens frontpanel.

## **GARANTIVILLKOR**

KEMPPPI lämnar garanti på sina maskiner och produkter de representerar. Garantin gäller skador, som härrör sig från fel i råmaterial eller tillverkning. Inom garantin monteras en ny del i stället för den defekta, eller då det är möjligt, repareras vi den defekta delen utan debitering.

Garantitiden är 1 år förutsatt, att maskinen används i 1-skiftsarbete.

Garantin täcker inte skador som uppkommit vid olämplig eller ovarsam användning, överbelastning, ansvarslös skötsel eller naturligt slitage. Resekostnaderna, som uppkommit vid garantireparationer, eller fraktkostnader ingår inte i garantiåtagandet.

Garantireparationerna skall utföras bara av Kemppi Oy auktoriserad representant. När garantireparation åberopas, skall ett certifikat över garantis giltighet uppvisas.